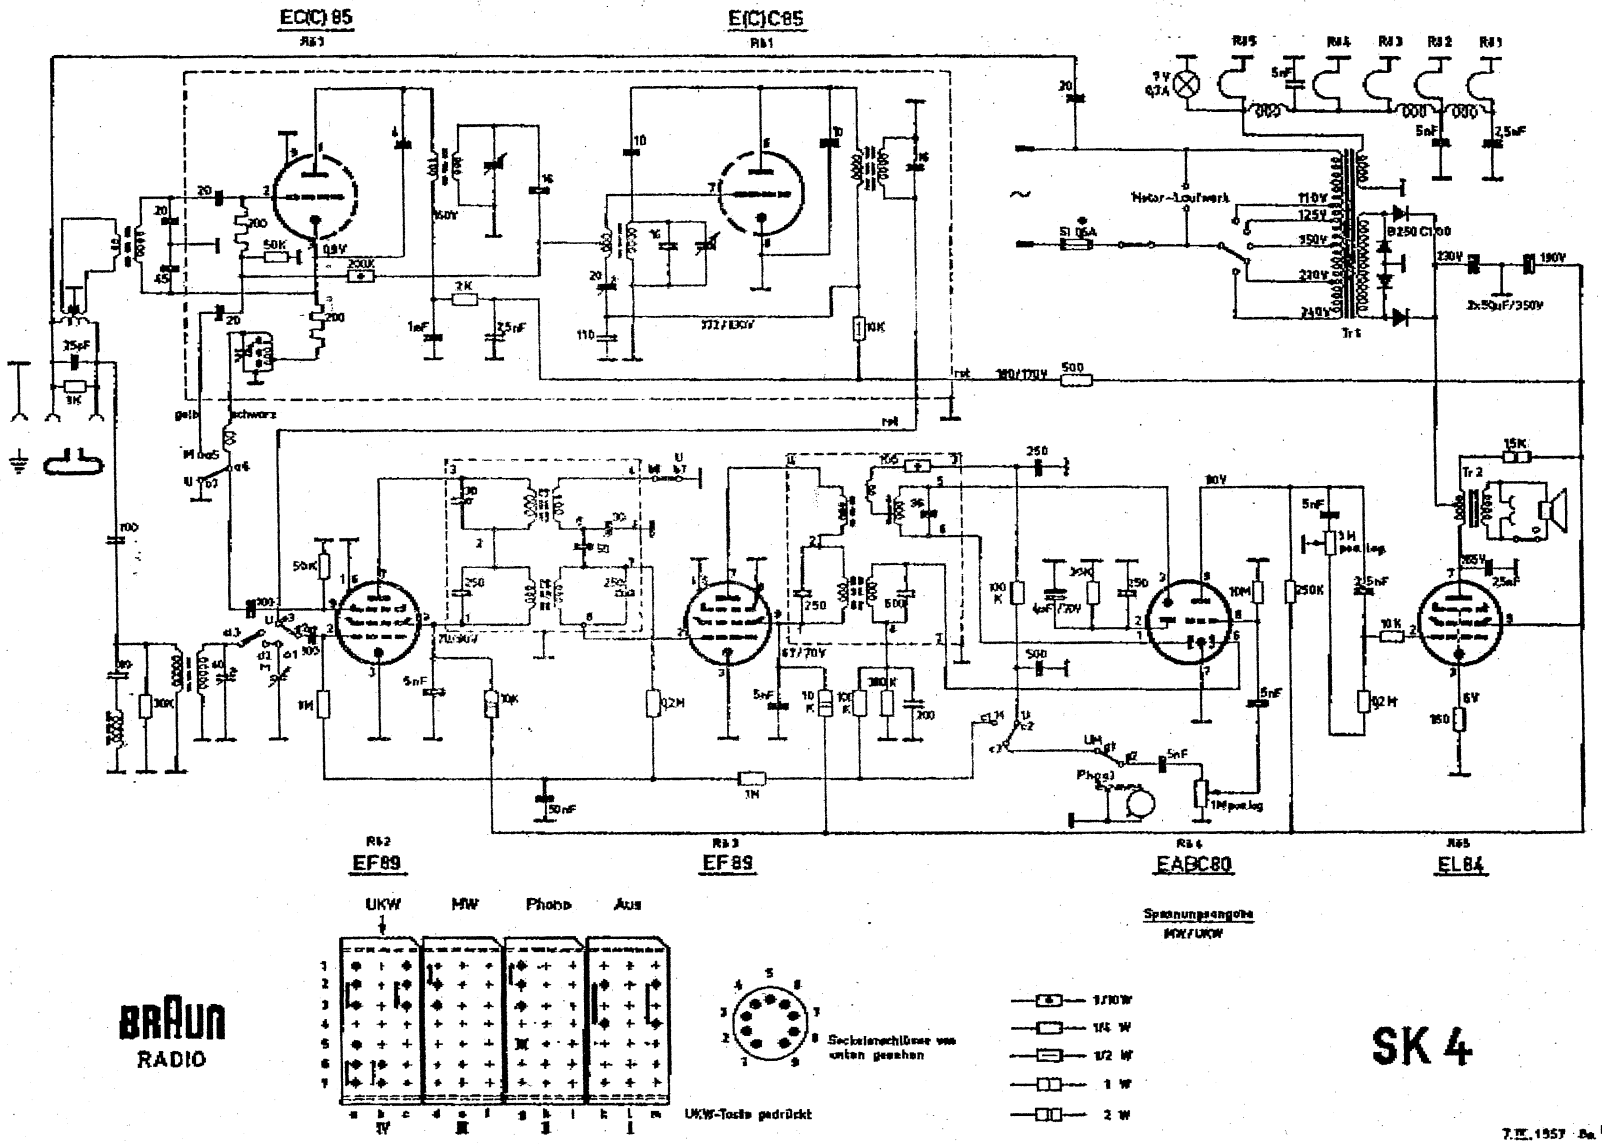

BRAUN
RADIO

SK 4

7.IX.1957 Ba (ab Nr. 43 171)

Um bei Phonoübertragung ein Durchschlagen von stark einfallenden Mittelwellensendern zu vermeiden, wurde ab Gerät Nr. 43 171 folgende Änderung durchgeführt:

Die beiden Kontakte d 2 — d 3 unterbrechen nicht mehr die MW-NF-Leitung sondern den MW-Eingangskreis.